



18 DE OCTUBRE DE 2023

A quien corresponda:


Por medio de la presente me permito informarle que el día de hoy se realiza mantenimiento preventivo mayor con un kilometraje de 33,810 km el cual incluye: cambio de filtro de aire, cambio de 16 bujías 2 por pistón, cambio de aceite con 8 litros, cambio de filtro de aceite, lavado de inyectores, lavado de cuerpo de aceleración, mantenimiento correctivo, siendo este, cambio de horquillas superiores ambos lados, revisión de balatas delanteras y traseras las cuales se encuentran en buen estado, recarga de líquido limpiaparabrisas y atención neumática, siendo esta, evaluación de llantas obteniendo las 4 llantas y la de refacción con una profundidad mayor a 3.40 mm, sin embargo, la llanta de refacción se encuentra en el lugar de la llanta trasera lado piloto debido a que la original se encuentra en mal estado de la unidad con número económico 21008630 y placa LLS-957-A.

REQUERIMIENTO SOLICITADO POR USUARIO CFE: MANTTO PREVENTIVO Y CAMBIO DE HORQUILLAS SUPERIORES (Ultimo mtto menor el 15 Abril 23 a los 13,725 Km recorridos 17,861 Km, Correo 05 Oct 23)

FECHA: 16 de octubre de 2023


Anexo evidencia fotográfica:



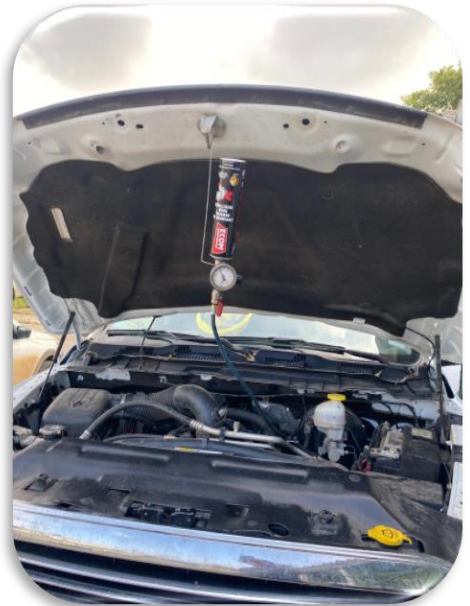



EVALUACIÓN DE LLANTAS

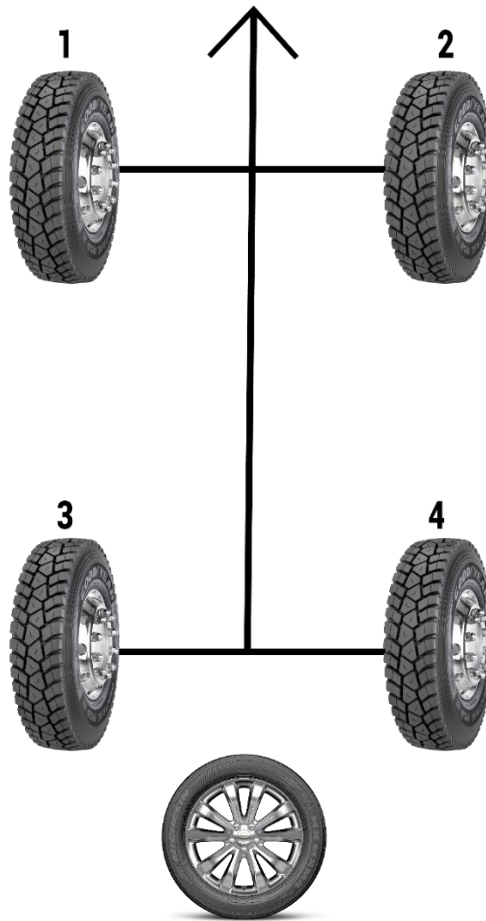

Repuesto

Número	Profundidad	DOT	Medida y tipo de llanta
1 Delantero Lado izquierdo (Piloto)	4.69	4BT6 FOWR 3822	26570R17
2 Delantero Lado derecho (Copiloto)	3.98	4BT6 FOWR 3822	26570R17
3 Trasero Lado Izquierdo (Atrás Piloto)	3.42	4BT6 FOWR 3822	26570R17
4 Trasero Lado Derecho (Atrás Copiloto)	3.58	4BT6 FOWR	26570R17
Repuesto	8.20	4BT6 FOWR 3822	26570R17

Evidencia fotográfica:

Llanta 1



Llanta 2



Llanta 3



Llanta 4



Llanta de Repuesto





TRASERA PILOTO EN MAL ESTADO

